 



Sup.=      l =      h media =

DETTAGLIO PIANTA QUOTA 37,32      SCALA 1:100

AREA DI INTERVENTO 

NUMERAZIONE SETTI MURARI 

### MATERIALI COSTITUTIVI

#### SCALA


- Muro parte intonacato, parte in laterizio e tufo su cui si imposta il parapetto in ferro pertinente alla sistemazione preesistente.....100%
- Gradini in travertino
- Parapetto in ferro      h = m 0,45

#### STATO DI CONSERVAZIONE

- Intonaco parzialmente degradato .....20%
- Patina scura attribuibile ad attacco biologico .....100%
- La copertina in travertino presenta il bordo scheggiato con porzioni di materiale mancanti.....50%
- Il parapetto in ferro è in discreto stato di conservazione
- L'impermeabilizzazione della porzione coperta della scala è degradata e priva di protezione.....100%

#### INTERVENTI

- Trattamento biocida e successivo lavaggio con acqua a pressione adeguata, pulitura meccanica.
- Realizzazione di intonaco e tinteggiatura nella porzione di muratura eterogenea a vista .
- Rimozione delle parti di intonaco in fase di distacco, risarciture e riprese localizzate, rasatura e tinteggiatura.
- Revisione della copertina in travertino con sostituzione parziale.
- Carteggiatura, trattamento antiruggine e tinteggiatura del parapetto in ferro.
- Ripristino del massetto all'estradosso della parte coperta della scala e successivo rifacimento dell'impermeabilizzazione .
- pavimentazione in lastre di travertino .

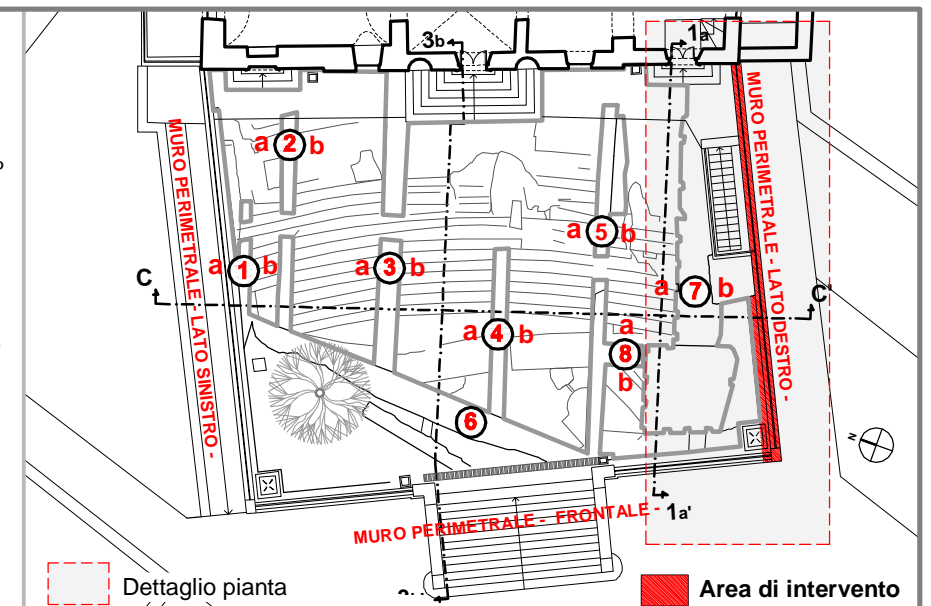

### MURO PERIMETRALE - LATO DESTRO FRONTE ESTERNO

