DETTAGLIO SEZIONE CC'

SCALA 1:100

AREA DI INTERVENTO

NUMERAZIONE SETTI MURARI 4

INTERVENTI

Fronte a) - h media = m 2,20 **l =** m 7,10

- Trattamento biocida e successivo lavaggio con acqua a pressione adeguata e pulitura meccanica, eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti.
- Scarnitura dei giunti decoesi e stuccature reintegrative dell'apparecchio murario e di sigillatura dei giunti: da eseguirsi con malte idonee per proprietà meccanico/chimiche, per colorazione e granulometria.
- Microstuccature con malte idonee nelle fessure e fratture, anche dei singoli elementi costitutivi, ove necessario. Inclusi: gli oneri relativi ai saggi, da sottoporre alla D.L. per la composizione della malta, (con calce idraulica naturale desalinizzata e/o calce aerea e opportuni inerti); la lavorazione superficiale della stessa (spugnatura) e la pulitura perfetta di eventuali residui dalle superfici circostanti. Chiusura delle buche pontaie in sottosquadro.
- Risarciture,stuccature reintegrative a scopo di consolidamento e/o sostegno,di fessure e mancanze profonde, buchi e lacune.
- Iniezioni di boiacca fluida al fine di ricostruire la consistenza del nucleo murario.

Fronte b) - m 2,20 **l = m 7,10**

- Trattamento biocida e successivo lavaggio con acqua a pressione adeguata e pulitura meccanica, eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi e raschietti.
- Asportazione dei frammenti in fase di distacco con centina e recupero del materiale da riutilizzare.
- Risarciture,stuccature reintegrative a scopo di consolidamento e/o sostegno,di fessure e mancanze profonde, buchi e lacune.
- Iniezioni di boiacca fluida al fine di ricostruire la consistenza del nucleo murario.
- Allettamento di elementi smossi e/o distaccati dall'apparecchio murario.
- Strato di finitura, da eseguirsi con malta idonea per proprietà meccanico/chimiche,per colorazione e granulometria, inclusi:gli oneri relativi ai saggi, per la composizione della malta,(con calce idraulica naturale desalinizzata e/o calce aerea e opportuni inerti).

Sommità

- Trattamento biocida e successivo lavaggio con acqua a pressione adeguata.
- Pulitura meccanica e asportazione dei frammenti in fase di distacco con cernita e recupero dei laterizi originali e degli scapoli di tufo da riutilizzare.
- Risarciture parziali e stuccature della muratura in sommità con allettamento di elementi smossi e/o distaccati dall'apparecchio murario, tipo caementa o elementi di cortina; eventuale ricerca degli attacchi e delle autentiche connessioni di elementi o piccoli brani del corpo murario, e ricomposizione degli stessi.
- Protezione con bauletto in muratura sfrangiata in scaglie di tufo e frammenti di laterizio.

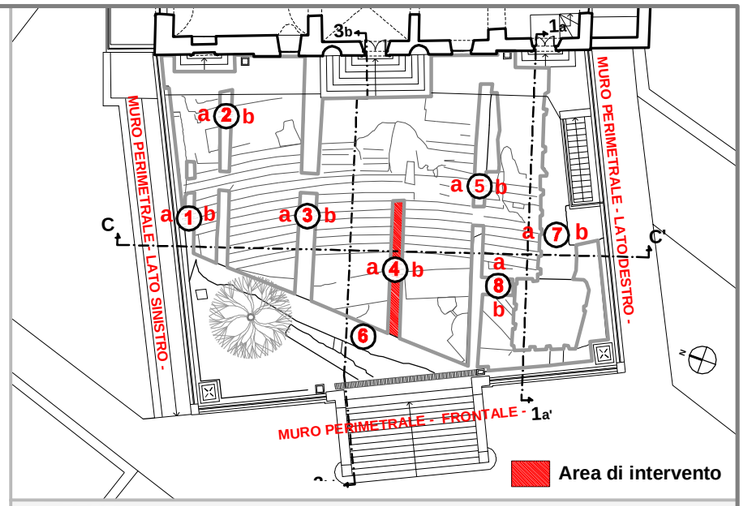

MURO - 4 -

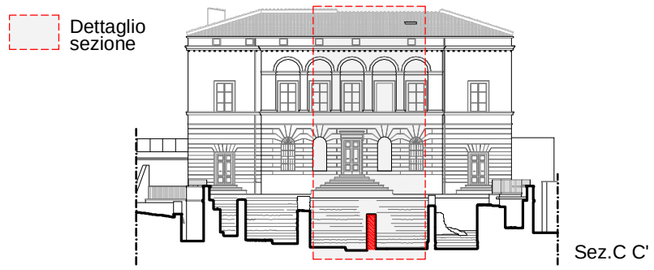

foto 1

foto 2

foto 3